




KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Chełmie, woj. lubelskie



Chełm, dnia 15.02.2017 r.

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

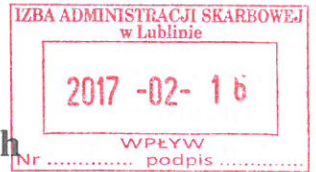

Na podstawie art. 23 ust. 1 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) w oparciu o § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934):

mł. bryg. mgr inż. Piotr Ołówek –Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej
(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko)

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie
(nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem **Nr MZ.5580.5.2017 z dnia 01.02.2017 r.** wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przeprowadził w dniu (ach) **13-15.02.2017 r.** czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w : Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ul. T. Szeligowskiego 24 20-883 Lublin, **Urząd Skarbowy w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Obłowska 20A**
(nazwa /nazwisko/ i adres siedziby kontrolowanego)

Osoba upoważniona do reprezentowania /prowadzenia spraw/ kontrolowanego: **Pan Grzegorz Strelczuk – starszy specjalista**

Czynności przeprowadzono w obecności: **Pan Grzegorz Strelczuk – starszy specjalista**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego podmiotu)

Zakres czynności: **kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami fluorowanymi i gazami cieplarnianymi.**

Wykaz badanych obiektów: dwa budynki administracyjno-biurowe w Chełmie, ul. Obłowska 20 A.

Kontrolowany otrzymał przed rozpoczęciem kontroli upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Kontrolujący okazał przed rozpoczęciem kontroli legitymację służbową.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje :

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przeprowadzono zgodnie z planem czynności na 2017 r.

Ostatnie czynności kontrolno w obiektach Urzędu Skarbowego w Chełmie przeprowadzono w dniu 26 października 2010 r. Podczas czynności stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku „B” powodujące zagrożenie życia ludzi polegające na:

- niedostosowaniu szerokości użytkowej spoczników schodów do obowiązujących przepisów,
- niedostosowaniu liczby wyjść ewakuacyjnych z sali narad na parterze budynku.

W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną nr MZ-5580/58a/10 z dnia 29 października 2010 r. w celu usunięcia nieprawidłowości – termin realizacji określono na **30.04.2011 r.** Stwierdzono również inne nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące budynków A i B, które zawarto w decyzji administracyjnej nr MZ-5580/58/10 z dnia 29 października 2010 r. z terminem realizacji do **30.01.2011 r.**

W dniu 23 listopada 2010 r. decyzją MZ-5580/58a-2/10 przesunięty został termin realizacji decyzji nr MZ-5580/58a/10 z dnia 29 października 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 23 listopada wydano decyzję administracyjną nr MZ-5580/58b/10 w związku z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych powodujących zagrożenie życia ludzi nakazującą:

- dostosowanie boazerii ściennej wykonanej z paneli boazeryjnych na klatce schodowej i korytarzu parteru w budynku A na drodze ewakuacyjnej do obowiązujących przepisów,
- dostosowanie boazerii ściennej oraz wykładziny dywanowej zlokalizowanej w Sali narad w budynku „B” do obowiązujących przepisów z terminem realizacji do **30.08.2011 r.**

W dniu 21 sierpnia 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie w piśmie nr N/091-1/12 poinformował o wykonaniu obowiązków wynikających z ww. decyzji administracyjnych. Podczas czynności kontrolno rozpoznawczych w dniach 13-15 luty 2017 sprawdzono faktyczne wykonanie nieprawidłowości- bez uwag.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji, odległości od obiektów sąsiednich, parametry pożarowe występujących substancji palnych, przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, podział obiektu na strefy pożarowe, klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, opis urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, zewnętrzne zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe opisane zostały w protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia 26 października 2010 r.

Roboty związane z dostosowaniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej w budynkach urzędu skarbowego realizowane były w oparciu o projekt budowlany uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (inż. Roman Popajewski nr upr. 431/2000 uzgodnienie bez uwag – 10.03.2011 r.)

W trakcie czynności przedłożono następujące dokumenty:

1. Protokół okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego budynków,
2. Protokół z wykonania prac w dniu 29.12.2016 r. polegających na przeglądzie systemu oddymiania klatek schodowych – bez uwag
3. Pomiar instalacji zasilania komputerów ze stycznia 2014 r. – bez uwag
4. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej z dnia 02.06.2012 r. – bez uwag
5. Protokół z badania urządzenia piorunochronnego z dnia 11.09.2012 r. – bez uwag
6. Protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 18.07.2016 r. – bez uwag
7. Świadectwo badania węży z dnia 18.07.2016 r. bez uwag
8. Sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z dnia 30.10.2015 r.
9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego data opracowania listopad 2013 – aktualizacja czerwiec 2016 r.

Badania pozytywne wszystkie instalacje są sprawne i nadają się do eksploatacji.



Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak badań technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantu zewnętrznego zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na parking Urzędu Skarbowego.
2. Brak oznakowania ewakuacyjnego zapewniającego dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji w łączniku między budynkami A i B.
3. Brak oznakowania ewakuacyjnego zapewniającego dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji w korytarzu podpiwniczenia budynku "B".
4. Brak badań stanu technicznego i czynności konserwacyjnych wentylacji mechanicznej.

W kontrolowanym obiekcie nie stwierdzono występowania substancji kontrolowanych, nowych substancji fluorowanych i gazów cieplarnianych.

Wszystkie pomiary wykonano urządzeniem BOSCH DLE-40 Professional.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń —z zastrzeżeniami**.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. Dyrektora Izby Skarbowej


Hanna Sysa
Wicedyrektor

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

16.02.2017


KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

.....
m. hr. mgr. inż. Piotr Olszak
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

